

SICHERHEITSRÜCKRUF Rock Exotica OMNI-BLOCK P54 1,1


Mittwoch, 8. Februar 2023 11:07

Rückrufmeldung für Rock Exotica Omni-Block 1.1" Varianten mit Seriennummer von 20050xxx bis 22304xxx: Diese nicht mehr verwenden, aus dem Verkehr ziehen und an rock exotica zurücksenden!

Rückrufmeldung für Rock Exotica Omni-Block 1.1" Varianten mit Seriennummer von 20050xxx bis 22304xxx: Diese nicht mehr verwenden, aus dem Verkehr ziehen und an rock exotica zurücksenden!


Bei einer begrenzten Anzahl von Rock Exotica Omni-Block 1,1" Umlenkrollen und den dazugehörigen Varianten ist die Madenschraube die den Sicherungsknopf (Push Button) der Seitenplatte in Position hält möglicherweise nicht ausreichend gesichert. Wenn sich der Knopf löst, kann sich die Seitenplatte öffnen, so dass das Seil herausfallen kann, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Es wurde festgestellt, dass bei einer kleinen Anzahl von Umlenkrollen, die zwischen Februar 2020 und Oktober 2022 hergestellt wurden, die Madenschraube des Push Buttons möglicherweise nicht mit einer ausreichenden Gewindesicherung oder Kleber versehen waren, so dass sich die Madenschraube lösen konnte. Unter normalen Umständen ist entweder die Gewindesicherung oder der Kleber ausreichend, um die Madenschraube zu sichern und dieses Problem zu verhindern.

Alle Omni Block 1,1" - Modelle die zwischen Februar 2020 und Oktober 2022 hergestellt wurden müssen zur Inspektion/Reparatur an uns zurückgeschickt werden.

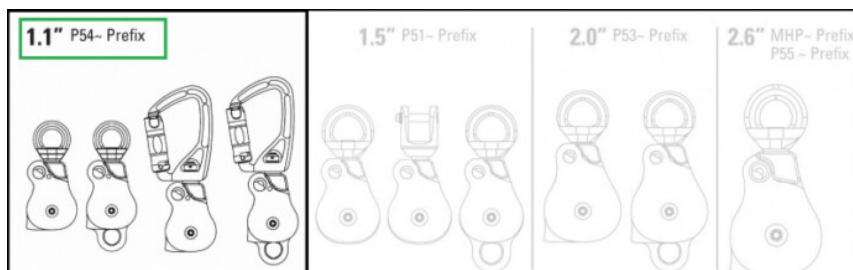

Gehen Sie folgendermaßen vor, um festzustellen, ob Ihr Omni-Block von der Rückrufaktion betroffen ist:

a) Überprüfen Sie, ob es sich bei der Modellnummer Ihres Omni-Blocks um eine 1,1"-Variante handelt.

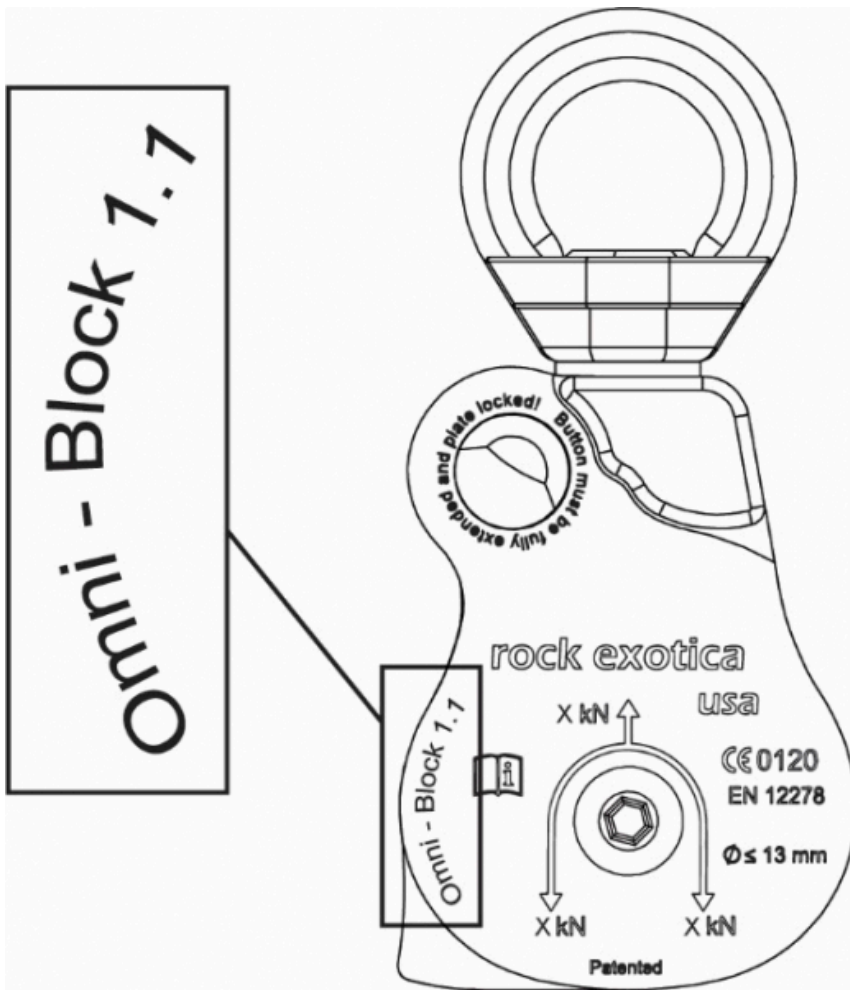


b) Suchen Sie die Seriennummer auf Ihrem Omni-Block.

Seriennummern Format

2 2 0 0 1 X X X X X

Jahr



Tag der
Produktion

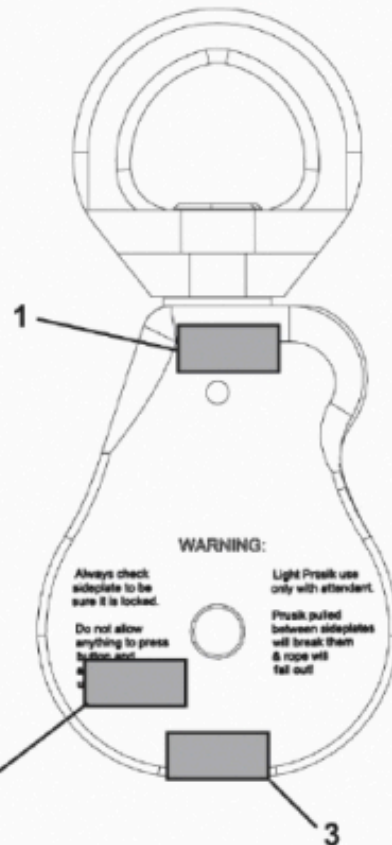

**Verschiedene
Positionen von
Seriennummer:**

c) Fällt die **Seriennummer auf oder in den Bereich von 20050xxx bis 22304xxx**, dann unterliegt Ihr Omni-Block diesem Rückruf und muss an rock exotica [zurückgeschickt](#) werden.

Omni-Block Modelle außerhalb des genannten Seriennummernbereiches sind nicht vom Rückruf betroffen.
Für sie jedoch gilt der nachfolgende Inspektionsaufruf nach den unten beschriebenen Kriterien:

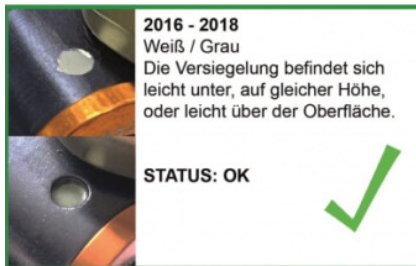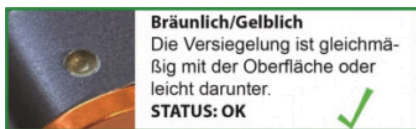

Veröffentlichung: 23.12.2022 14:05

Unterlage

[Sicherheitsmeldung Rock Exotica Omniblock P54 1.1 \[pdf, 2.2 MB\]](#)

[vorherige Meldung](#) [nächste Meldung](#)